

Handbok

Ställbar automathjälm



9602005 Ställbar automathjälm

VARNING

Vänligen läs igenom all information noggrant före användandet av automathjälmen.

Viktig information

Automathjälmen skyddar inte vid allvarliga kollisionsolyckor t.ex trasiga kugg-hjul eller slipskivor, explosiva anordningar eller frätande vätskor. Maskinvakter eller ögonskydd måste finnas tillgängliga där dessa olycksrisker finns.

Automathjälmen är konstruerad för användning i samband med bågsvetsning t.ex MIG/MAG, TIG, PLASMA, kolbåge samt pulverbågsvetsning.

Använd denna hjälm som ansikts- och ögonskydd mot skadlig strålning och mot svetsloppor vid svetsning eller skärning.

Automathjälm med automatkassett är inte lämplig att använda vid under-uppsvetsning, lasersvetsning samt laserskärning.


Om elektroniskt problem skulle uppstå, så är svetsaren fortfarande skyddad mot IR strålning upp till Din 16.

Automatkassetten ska alltid användas med original skyddsglas både det inre och yttre.

Tillverkaren är inte ansvarig om några ändringar görs på filtren eller om glasen används i andra hjälmar.

Säkerheten kan äventyras om icke godkända ändringar görs.

Bruksanvisning

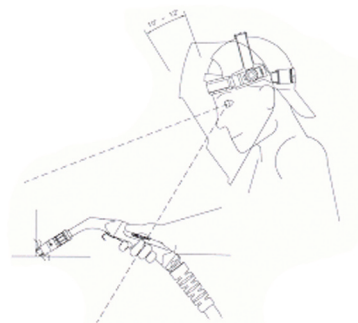

1. Ställ in hjälmen efter dina egna önskemål. Huvudbandet kan ändras i både diameter och höjd. Vinkeln mellan hjälmen och ansiktet bör vara 10-12 grader.

2. **PÅ/AV**

Helt automatiskt, är alltid påslagen.

3. **Välj Din-tal**

Välj bland fem olika Din-tal 9,10,11,12 och 13. Du väljer själv med hjälp av rat-ten på utsidan av hjälmen. En pil indikerar vilket Din-tal du valt.

4. **Välj omställningstid**

Ni kan själv bestämma vilken omställningstid automatkassetten ska ha, med en knapp på baksidan av automatkassetten. Där väljer ni mellan snabb och långsam omställningstid.

Snabb: Automatkassetten reagerar på mellan 0,25-0,35 sekunder beroende på temperaturen i omgivningen och Din-talet. Denna inställning är perfekt vid häftsvetsning.


Långsam: Automatkassetten reagerar på mellan 0,5-0,8 sekunder beroende på temperaturen i omgivningen och Din-talet. Denna inställning är perfekt vid svetsning med hög amp, där det blir efterglöd.

5. **Välj känslighet**

Ni kan själva bestämma vilken känslighet automatkassetten ska ha, med knapp på baksidan av automatkassetten. Där väljer ni mellan låg och hög känslighet beroende på ljuset i omgivningen.

Låg: Lämpar sig vid svetsning med hög Amp och skarpt solljus.

Hög: Lämpar sig vid svetsning med låg Amp och svag belysning. Bra vid bl.a Tigsvetsning.

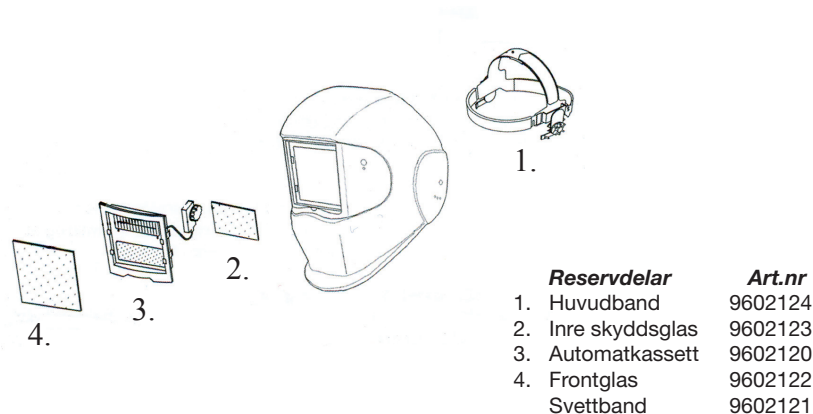

Översyn och service

Byte av frontglas

- Tag bort hjälmfronten genom att lyfta i handtaget i nederkant.
- Tag ur frontglaset.
- Kolla så skyddsplasten är avtagen på det nya glaset innan du monterar det.
- Sätt tillbaka hjälmfronten, börja med att vinkla in överdelen sedan trycker ni försiktigt in underdelen.

Viktigt - Använd inte hjälmen utan att frontglaset och hjälmfronten är på plats.

Byte av inre skyddsglas

- Inre skyddsglas tas bort genom att överdelen viks utåt och sedan lyfts glaset.
- Skyddsplasten tas bort innan glaset monteras tillbaka. Börja med att placera ena kortsidan på plats. sedan böjs andra sidan försiktigt på plats.

Byte av automatkassett

Automatkassetten byts genom att man tar ur hjälmfronten och frontglaset. Kappen som ni väljer Din-talet med från utsidan av hjälmen tas också bort. Nu trycker ni spärren som sitter mitt på automatkassetten högra sida inåt och utåt samtidigt, så kommer kassetten att hoppa ut.