
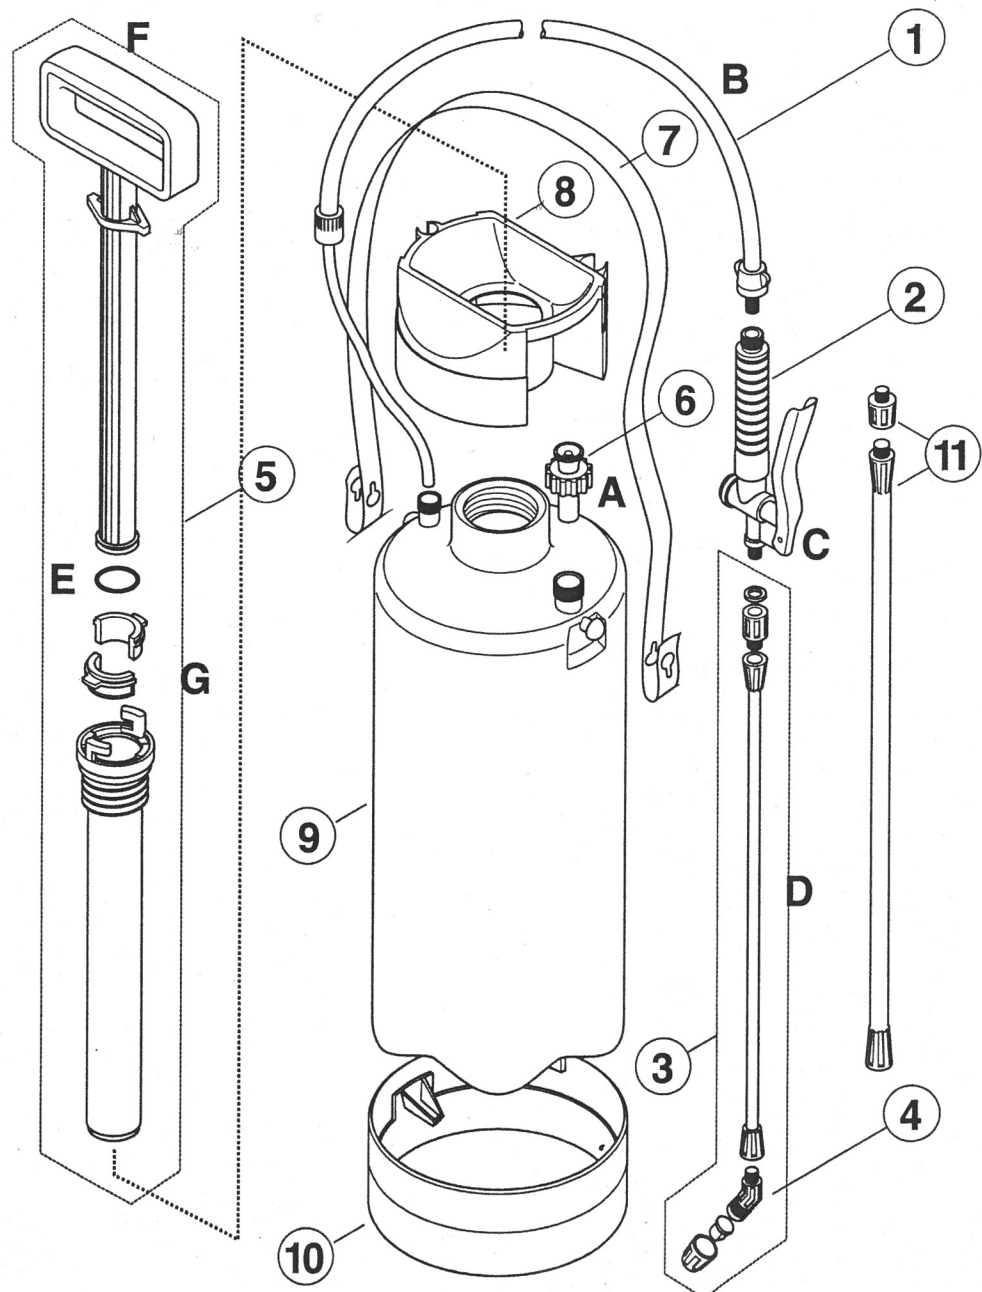


SOX 5

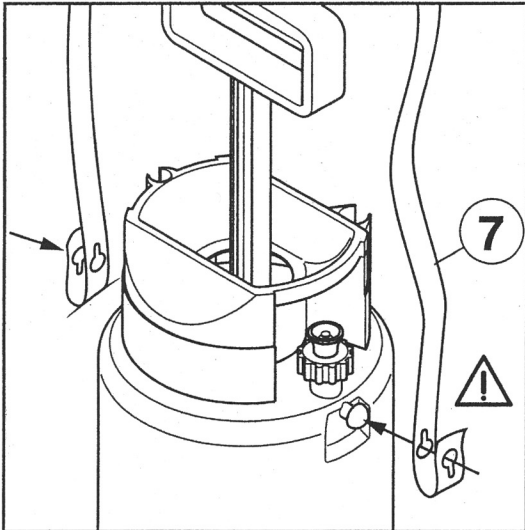

Fel:

Sprutar inte trots tryck. i sprutan.

Orsak:

- Munstycket igensatt.

Åtgärd:

- Rengör munstycket i lämplig rengöringsvätska. Blås inte med munnen, använd inga hårda föremål.

Fel:

Vätskeläckage i pumpen.

Orsak:

- Ventilmembran vid pumpfoten.

Åtgärd:

- Byt ut ventilmembranet. Om ventil-sätet i eller manschetten är otät cylinderröret är skadat måste hela pumpen bytas.

**Överensstämmelsedeklaration
för en komponentgrupp enligt
artikel 3, 2. stycket i direktivet
om tryckaggregat 97/23/EU**

Brill GLORIA

Haus- und Gartengeräte GmbH

Därmannsbusch 7

D-58456 Witten

Härmed bekräftar vi att de tryckbärande komponenterna i
högtryckssprutaggregatet

Typ SOX 5

Art.-Nr. 85....

är i överensstämmelse med direktiv 97/23/EU, artikel 3, avsnitt 3.

Witten, 02.10.06



Hans-Georg Wellerdiek

	art.nr.	
Pos.	best.nr.	Beteckning
1	728 001.0000	Slang kompl.
2	728 002.0000	Snabbstängningsventil kompl.
3	728 003.0000	Sprutrör kompl med munstycke
4	728 004.0000	Munstycke kompl.
5	728 005.0000	Pump kompl.
6	728 006.0000	Kolvmanometer kompl.
7	509 280.0000	Bärrem kompl.
8	540 298.0000	Påfyllningstratt
9	728 007.0000	Behållare kompl. med pos 6, 8, 10
10	518 280.0000	Fotring
11	727 999.0000	Förlängningsrör
	728 008.0000	Packningssats